

Дата: 7 апреля 2008

Предмет: А) Появление кода ошибки на  
информационном центре  
В) Некорректная работа про-  
граммы V.U.D.S.

No. 2008-11

Предмет	Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
A	2008	Outlander V-Twin	Все	Все
B	2008	Outlander 400 EFI & все V-Twin		
	2007-2008	Renegade		

## Предмет “А”

Как указано в разделе EMS Diagnostic Руководства по ремонту 2008, в информационном центре есть функция отображения активных кодов ошибок.

На вышеуказанных мотовездеходах Outlander, эта функция не активна.


Для активации этой функции, информационный центр должен быть обновлен с помощью последней версии V.U.D.S. (2.3.19 на текущий момент).

**Примечание:** Программа V.U.D.S. не предложит автоматически произвести обновление, оно должно быть инициировано вручную.


**Примечание:** Это не обязательное обновление; оно не включает никаких других калибровок ECM.

## Исправление “А”


1. Подключите мотовездеход к V.U.D.S.
2. Выберите MPI, затем выберите протокол: - Outlander V-twin, выберите KW2000.
3. Затем последовательно нажмите: Read Data, выберите Module, Cluster, затем Update.

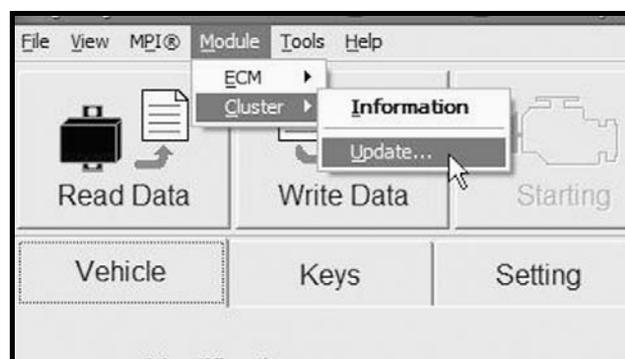


4. Нажмите ОК в следующем окне.

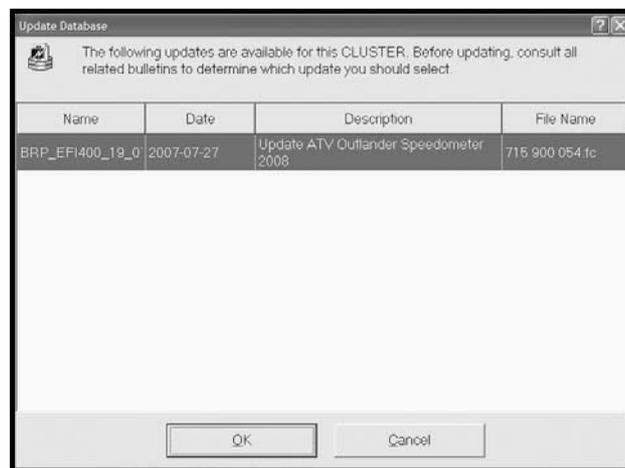

5. Нажмите YES в следующем окне.

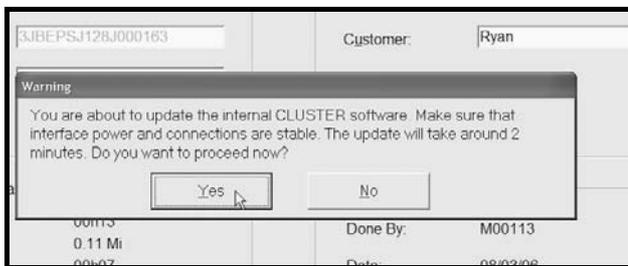


6. После обновления, нажмите ОК в следующем окне.

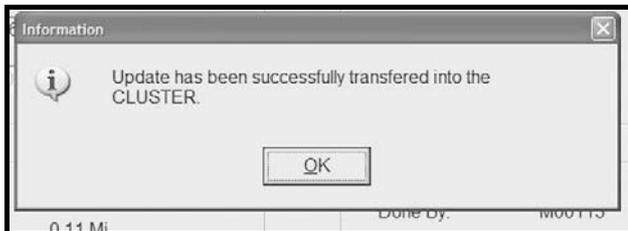

V.U.D.S. еще раз установит связь с мотовездеходом; появится сообщение об успешном обновлении информационного центра.

7. Нажмите YES в следующем окне.

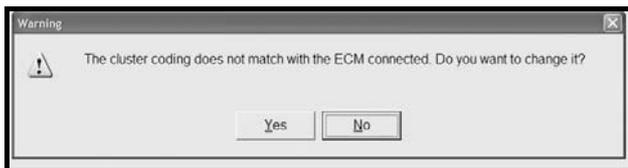

Выберите Module, затем Cluster и затем Information.



Примечание: Номер BRP Assembly Number должен быть 710001413



## Предмет “В”

Если в программе V.U.D.S. на вкладке Settings #2, изменить параметр «Cluster Units» или «Cluster Country», используя версию 2.3.17, ...



... то могут возникнуть следующие проблемы на следующих моделях мотовездеходов:

- Outlander 400 EFI: коды ошибок 1513 и 1601 могут стать активными. Это не позволит запустить двигатель.
- Outlander 500/ 650/ 800: на дисплее выбора передач появится «E».
- Renegade 500/ 800: могут исчезнуть некоторые функции информационного центра; также после обновления информационного центра в соответствии с Сервисным бюллетенем 2008-4, с помощью V.U.D.S. 2.3.17, в разделе «Cluster Country» может появиться строка «DS», и если поставить в ней отметку, то некоторые функции информационного центра могут стать недоступными.

**Примечание:** Могут возникнуть другие неполадки.

## Исправление “В”

1. Выберите необходимый протокол:
    - Outlander 400EFI, KW2000(500K)
    - Renegade и Outlander V-twin, KW2000
- Если используется V.U.D.S. 2.3.19 не произойдет ни каких сбоев. Тем не менее, если происходят какие-нибудь неполадки при использовании V.U.D.S. 2.3.17, они могут быть устранены с помощью подключения V.U.D.S. 2.3.19 или более поздней версии к мотовездеходу, изменения параметра “Cluster Country” или “Cluster Units”, и нажатия “Write Data”.

**Примечание:** Нет необходимости в загрузке файлов, обновление включено в V.U.D.S. 2.3.19.

**Примечание:** На дисплее выбора передач Outlander 400EFI, отображаются только режимы P R N; L и H не показываются.

Пожалуйста проинформируйте всех технических специалистов.