

**QUALITY****SIDE-BY-SIDE
VEHICLES****WARRANTY
Bulletin**

► **ПРИМЕЧАНИЕ:** Выполнять ремонт только в случае обнаружения неисправности.

Кампания №.: 2011-0001

Дата: 15 октября 2010

Предмет: Лязгающий звук из КПП при
включении вариатора

No. 2011-1

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2011	Commander™ 1000 Series	6ABA, 6ABC 6BBA, 6BBC, 6BBE 6EBA	См. приложение

Неисправность

После включения передачи из КПП может быть слышен лязгающий звук (**громче обычного**).

Данная проблема может наблюдаться на мотовездеходах, которые были собраны до сентября текущего года. Для устранения данной проблемы на мотовездеходах последующих выпусков были использованы новые запасные части.

Способ устранения

Замена рамп и пружины в конструкции ведущего шкива вариатора.

За счет пружины с новой калибровкой в сочетании с рабочим профилем новых рамп, лязгающий звук снижается до приемлемого, достигается более плавное включение.

Позиции для ремонта

Наим.	P/N	Кол-во
Drive pulley spring	(P/N 420 238 615)	1
Drive pulley ramps	(P/N 420 248 496)	1 (набор из 6 шт)

Действия

Процедуры по демонтажу и обратной сборке представлены в *Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту*.

2011 Shop manual:
Commander 800R/1000 (P/N 219 100 452)

Гарантийное обеспечение

После выполнения ремонта заполните бланк гарантийного требования согласно представленным ниже данным:

Кампания №	2011-0001
Тип гарантии	07
Действие	Ремонт
Flat Rate Time	1,3 н.ч.

На бланке гарантийного требования сделайте отметку в поле «РЕМОНТ»

РЕМОНТ	✓
--------	---

Образец заполнения бланка гарантийного требования представлен в *Руководстве по гарантии*.

Техника для проведения доработки

Модель: 6ABA

с 000022 по 000032

с 000040 по 000046

Модель: 6ABC

с 000011 по 000021

с 000033 по 000039

Модель: 6BBA

с 000021 по 000069

с 000081 по 000128

с 000136 по 000188

Модель: 6BBC

с 000070 по 000080

с 000129 по 000135

Модель: 6BBE

000006

Модель: 6EBA

с 000013 по 000014