

Дата: **31 октября 2008** Предмет: **Информация по ремонтному комплекту нагнетателя**

No. **2008-12**

Год	Модель	Номер модели	Серийный номер
Все	Все модели с нагнетателем	Все	Все

Данный бюллетень информирует о необходимости выполнения сервисных действий с крепежными дисками нагнетателя, входящими в ремонтный комплект нагнетателя.


Дилер должен выполнять процедуру, описанную ниже, в данном бюллетене, каждый раз при использовании данной детали для ремонта нагнетателя.

Проблема

В 2008 модельном году, при производстве нагнетателя на заводе Rotax, было уменьшено количество предварительно наносимого на крепежный диск герметика.

Решение

Перед установкой, необходимо нанести Loctite 243 (Blue) (P/N 293 800 060) на всю торцевую поверхность (360°) первого витка резьбы, как показано на рисунке.

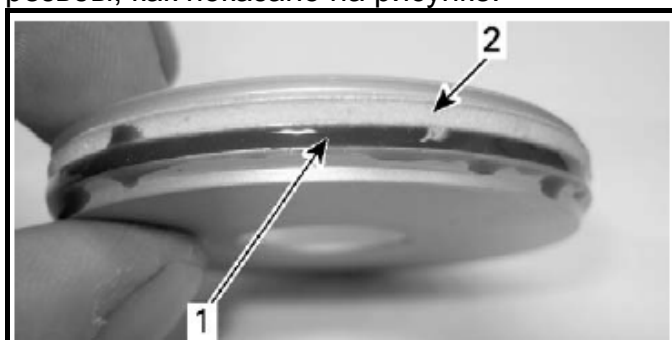

Крепежный диск

1. Предварительно нанесенный герметик
2. Нанесите Loctite 243 (Blue) (P/N 293 800 060) сюда

Примечание: Аккуратно, не нанести слишком много Loctite, чтобы он не попал в подшипник.