

Кампания по отзыву


Неисправность

Очень небольшое количество единиц техники могли быть укомплектованы рулевой колонкой без соответствующих сварных швов. Если сварной шов отсутствует, это может привести к ослаблению рулевой колонки и стать причиной выхода из строя системы рулевого управления. Это может привести к потере контроля и возможному столкновению с людьми, неподвижными объектами или другими транспортными средствами, что несет потенциальную возможность причинения серьезных травм или смерти.

Действия дилера:

- Уведомить всех владельцев техники о кампании завода-изготовителя. Эксплуатация техники должна быть немедленно прекращена. Снегоход необходимо доставить в сервисный центр Дилера для выполнения ремонта.
- Запрещается передавать технику владельцу до выполнения ремонта.
- Следуйте указаниям данного бюллетеня.


- Провести обследование верхней части рулевой колонки.

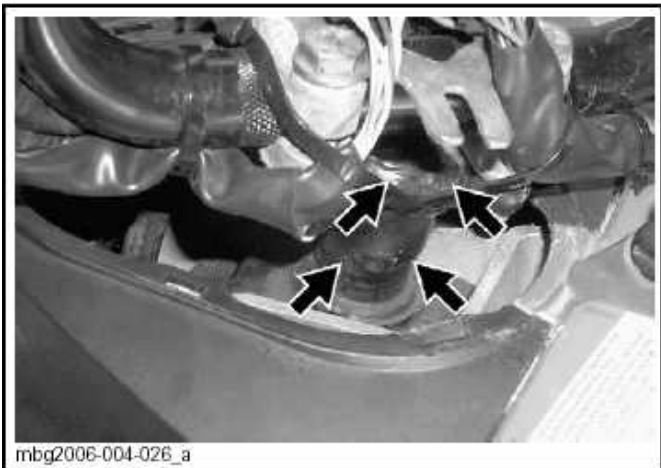

- Верхняя часть должна иметь 2 сварных шва [A].



- Сварной шов [B] должен проходить полностью вокруг нижней части.

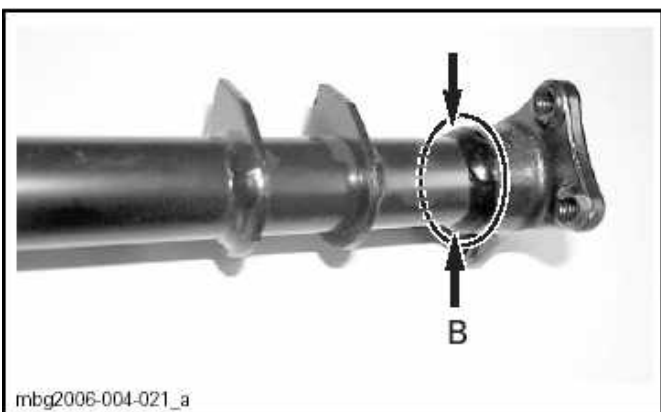


- Установите зеркало в передней части моторного отсека, для того чтобы провести обследование нижней части рулевой колонки.




- Для того чтобы увидеть проверяемые сварные швы, смотрите на зеркало под этим углом.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, понадобится дополнительная подсветка.

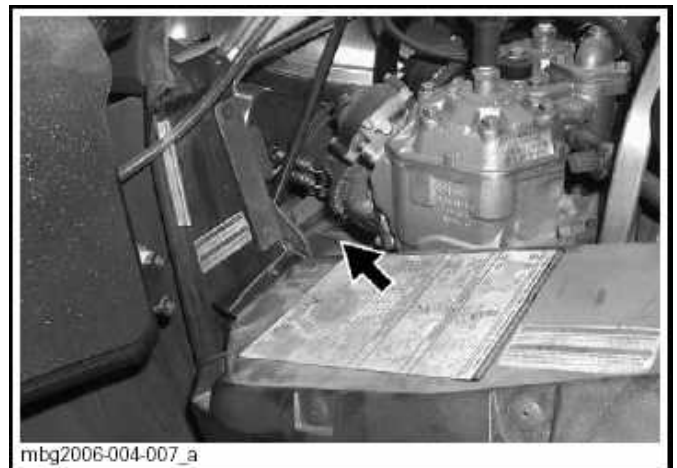

- Провести обследование нижней части кронштейна: сварной шов [C] должен полностью окружать трубку рулевой колонки.

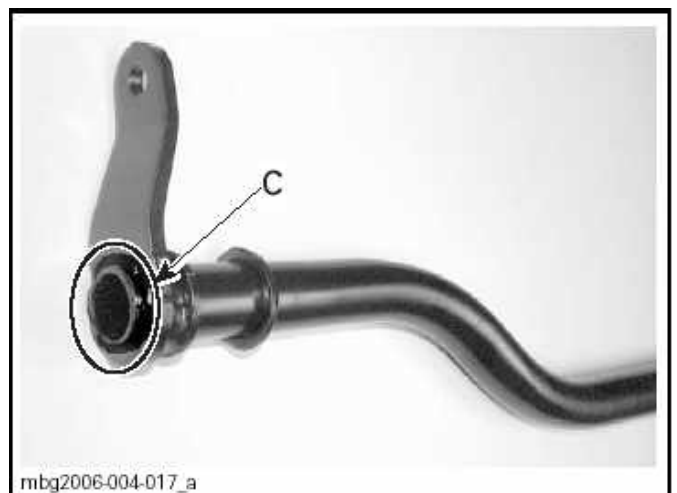

Шасси REV и RT: результаты проверки

Сварные швы А, В и С присутствуют.


- Замена рулевой колонки не требуется, единица техники исправна.

Если отсутствует хотя бы один сварной шов А, В или С:


- Заменить рулевую колонку. См. Shop Manual:
- RT: (P/N 484 200 066)
- REV: (P/N 484 200 064)

Шасси RF: проверка


- Демонтировать капот.
- Демонтировать панель передней консоли.

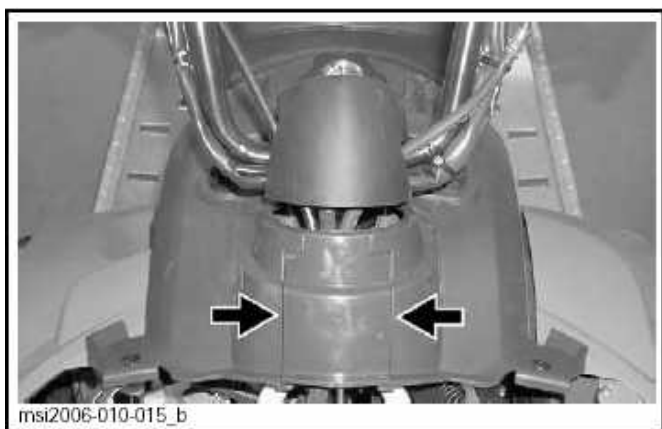


- Снять защиту электропроводки.

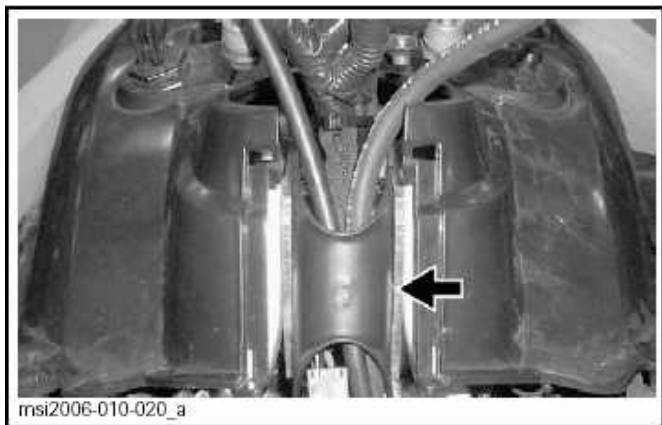


- Обследовать верхнюю часть рулевой колонки.

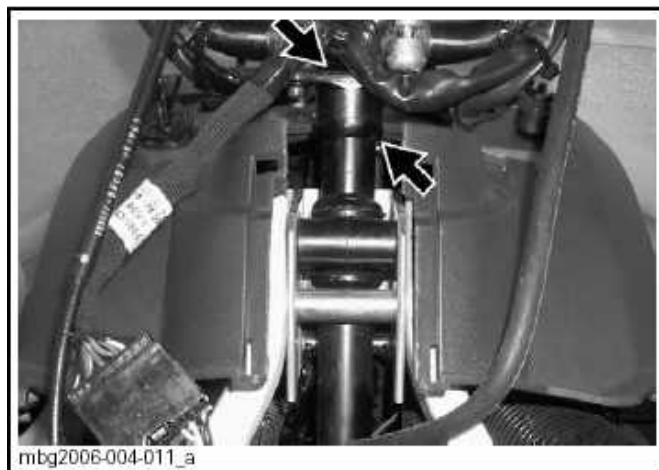


- Верхняя часть должна иметь 2 сварных шва [А].

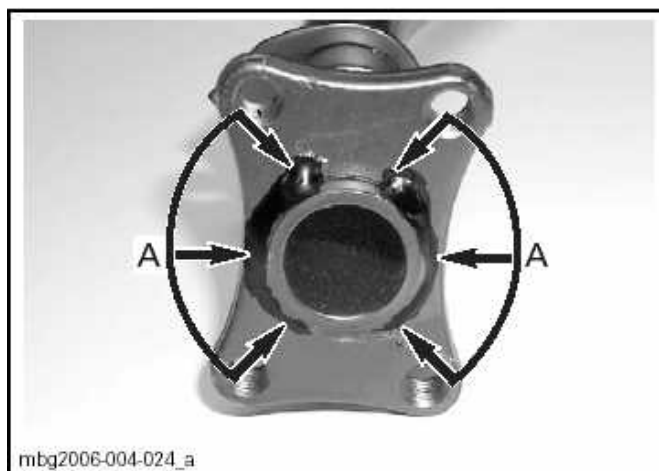


- Сварной шов [В] должен проходить полностью вокруг нижней части.

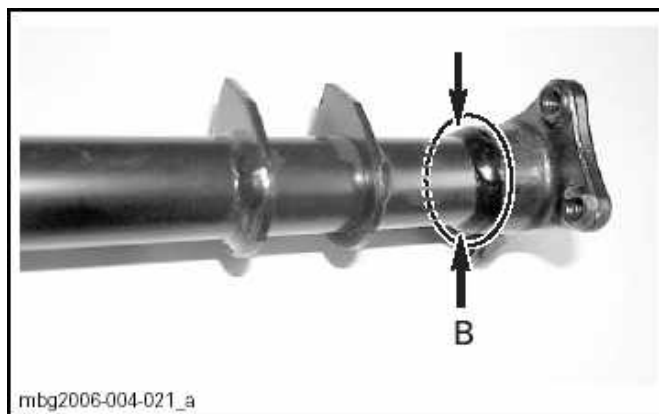

- Проведите обследование нижней части рулевой колонки. Наблюдение проводится под снегоходом.

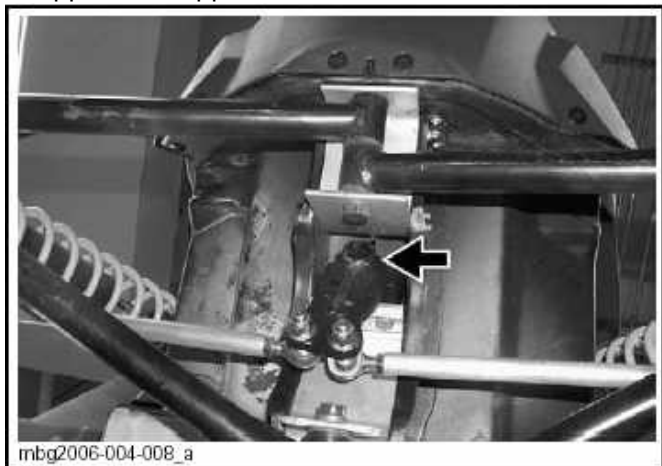

- Проведите обследование нижней части кронштейна: сварной шов [С] должен полностью окружать трубку рулевой колонки и кронштейн усиления.

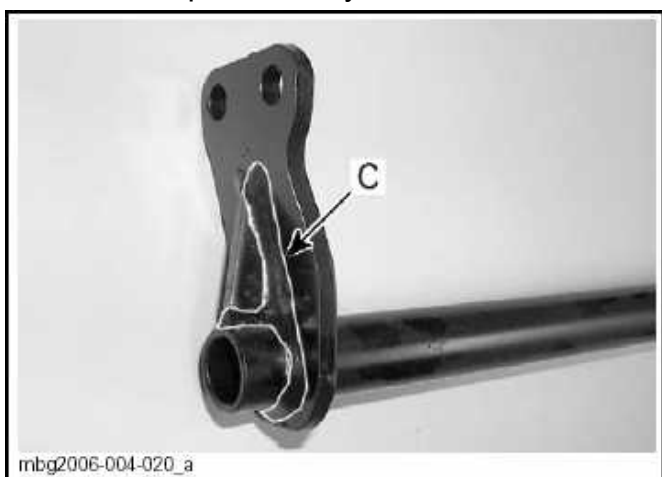

Шасси RF: результаты проверки

Сварные швы А, В и С присутствуют.

- Замена рулевой колонки не требуется, единица техники исправна.

Если отсутствует хотя бы один сварной шов А, В или С:

- Заменить рулевую колонку. См. Shop Manual:
- RF: (P/N 484 200 069)

Гарантийное обеспечение

После выполнения работ заполните гарантийное требование согласно указанным ниже данным:

Только проверка: гарантийное требование по выполненной кампании	
Campaign Number	2006–0003
Claim Type	Campaign Claim
Flat Rate Time	0.3 часа

Замена: гарантийное требование по выполненному ремонту

Claim Type	
Claim Type	Normal Warranty

Предполагается, что дефект рулевых колонок может присутствовать на очень ограниченном количестве снегоходов. Если Вы обнаружили дефект рулевой колонки, то после выполнения ремонта оформите бланк гарантийного требования по выполненному ремонту. Дефектная рулевая колонка подлежит отправке в Технический отдел РОСАН.

Расшифровка VIN

Ниже приведен пример расшифровки VIN номера единицы техники. Вы можете использовать данный пример с целью определения номера модели (model number) и серийного номера (serial number) транспортного средства.

2BPS BF6C 0 6 V 000001

Serial Number	
Model Number	

Список техники для доработки

Модель: BD6A

с 000001 по 000234
с 000236 по 000342

Модель: BD6B

с 000001 по 000422
с 000428 по 000432
000435

с 000438 по 000439

с 000441 по 000442
000444

с 000447 по 000448

с 000452 по 000456

с 000458 по 000495

с 000497 по 000498

с 000500 по 000504

с 000506 по 000538

с 000540 по 000542

с 000544 по 000551

с 000553 по 000572

с 000574 по 000576

000578

с 000580 по 000590

с 000592 по 000623

с 000625 по 000656

с 000658 по 000663

с 000665 по 000668

с 000670 по 000671

с 000674 по 000687

с 000690 по 000691
000694

с 000699 по 000704

Модель: BD6C

с 000001 по 000109

Модель: BD6D

с 000001 по 000123

Модель: BD6E

с 000001 по 000035

Модель: BD6F

с 000001 по 000049

Модель: BE6A

с 000001 по 000236

Модель: BE6B

с 000001 по 000262

Модель: BE6C

с 000001 по 000053

Модель: BE6D

с 000001 по 000015

с 000017 по 000021

с 000023 по 000034

Модель: BE6E

с 000001 по 000010

с 000012 по 000033

Модель: BE6F

с 000003 по 000004
000007
000010

с 000012 по 000013

000015

с 000019 по 000026

с 000028 по 000033

000035

Модель: BF6A

с 000001 по 000251

Модель: BF6B

с 000001 по 000214

Модель: BF6C

с 000001 по 000010

с 000012 по 000025

с 000027 по 000041

с 000043 по 000057

с 000059 по 000100

с 000102 по 000108

Модель: BF6D

с 000001 по 000106

Модель: BH6A

с 000001 по 000432

Модель: BH6B

с 000001 по 000177

с 000179 по 000258

с 000261 по 000267

с 000269 по 000321

Модель: BH6C

с 000001 по 000134

Модель: BL6A

с 000001 по 000293

Модель: BL6B

с 000001 по 000645

Модель: BL6C

с 000001 по 000157

с 000159 по 000170

с 000172 по 000179

с 000181 по 000188

с 000190 по 000256

Модель: BL6D

с 000001 по 000193

Модель: BL6E

с 000001 по 000028

с 000030 по 000067

Модель: BL6F

с 000001 по 000028

с 000030 по 000063

с 000065 по 000067

Модель: BP6A

с 000001 по 000308

с 000310 по 000353

Модель: BR6A

с 000001 по 000002

с 000004 по 000007

с 000009 по 000143

с 000145 по 000149

Модель: BR6B

с 000001 по 000059

Модель: BU6A

с 000001 по 000216

Модель: BU6B

с 000001 по 000275

Модель: BU6C

с 000001 по 000060

Модель: BU6D

с 000001 по 000107

Модель: BX6A

с 000001 по 000300

Модель: BX6B

с 000001 по 000043

с 000045 по 000315

с 000317 по 000330

Модель: BX6C

с 000001 по 000080

Модель: BX6D

с 000001 по 000141

Модель: CD6A

с 000001 по 000006

с 000009 по 000010

с 000014 по 000016

с 000018 по 000022

с 000024 по 000027

с 000030 по 000034

000036

000038

000040

000043

000047

000050

с 000053 по 000054

000057

000059

000063

с 000065 по 000066

000068

000071

с 000074 по 000075

с 000077 по 000079

с 000081 по 000086

Модель: CD6B

с 000002 по 000006

000008

с 000010 по 000023

с 000025 по 000037

с 000039 по 000042

с 000044 по 000049

Модель: CE6A

с 000001 по 000022

с 000024 по 000032

с 000034 по 000045

с 000047 по 000084

000086

с 000088 по 000106

Модель: CE6B

с 000001 по 000034

с 000038 по 000040

с 000042 по 000047

с 000049 по 000057

с 000059 по 000105

Модель: CE6C

с 000001 по 000115

Модель: CJ6A

с 000001 по 000506

Модель: CJ6B

с 000001 по 000730

с 000732 по 000794

с 000796 по 000839

Модель: CJ6C

с 000001 по 000146

Модель: CK6A

с 000001 по 000406

Модель: CK6B

с 000001 по 000543

Модель: CL6A

с 000001 по 000210

Модель: CL6B

с 000001 по 000313

Модель: CL6C

с 000001 по 000165

Модель: CM6A

с 000001 по 000250

Модель: CM6B

с 000001 по 000185

Модель: DA6A

с 000001 по 000024

с 000026 по 000034

с 000036 по 000138

с 000140 по 000171

Модель: DA6B

с 000001 по 000093

Модель: DC6A

с 000001 по 000059

с 000061 по 000197

Модель: DC6B

с 000001 по 000249

Модель: DD6A

с 000001 по 000182

Модель: DD6B

000001

с 000003 по 000098

Модель: DE6A

с 000001 по 000140

Модель: DE6B

с 000001 по 000260

Модель: DF6A

с 000001 по 000320

Модель: DG6A

с 000001 по 000160

Модель: EA6A

000001

с 000003 по 000010

с 000013 по 000144

Модель: EA6C

с 000001 по 000002

с 000004 по 000025

с 000027 по 000070

Модель: ED6A

с 000001 по 000149

Модель: ED6B

с 000001 по 000170

Модель: ED6C

с 000001 по 000159

Модель: EH6A

с 000001 по 000200

с 000203 по 000208

с 000210 по 000215

с 000217 по 000224

Модель: EJ6A

с 000001 по 000257

Модель: EJ6B

с 000001 по 000126

с 000128 по 000152

Модель: EJ6C

с 000001 по 000214

Модель: EL6A

с 000001 по 000227

Модель: EL6B

с 000001 по 000224

Модель: EL6C

с 000001 по 000560

Модель: EM6A

с 000001 по 000130

Модель: EM6B

с 000001 по 000131

Модель: EM6C

с 000001 по 000015
с 000017 по 000068
с 000070 по 000072
с 000074 по 000086
с 000088 по 000117
с 000119 по 000335

Модель: EN6A

с 000001 по 000210

Модель: EN6B

с 000001 по 000392

Модель: GA6A

с 000001 по 000171

Модель: GA6B

000001
с 000003 по 001800

Модель: GA6C

с 000001 по 000330

Модель: GB6A

с 000002 по 000005
000007
с 000009 по 000275
с 000278 по 000294
с 000296 по 000300
с 000302 по 000444
с 000446 по 000452

Модель: GB6B

с 000001 по 000410

Модель: GB6D

с 000001 по 000266

Модель: GB6E

с 000001 по 000232
с 000234 по 000405

Модель: GB6F

с 000001 по 000074
с 000076 по 000087
с 000089 по 000201
с 000204 по 000208
с 000210 по 000265

Отзыв по гарантийной кампании 2006-0003, бюллетень 2006-4

Дата: __/__/____ г.

Уважаемый владелец техники BRP _____

Извещаем Вас об отзыве завода-изготовителя по вашей технике

Проблема:

Очень небольшое количество единиц техники могли быть укомплектованы рулевой колонкой без соответствующих сварных швов. Если сварной шов отсутствует, это может привести к ослаблению рулевой колонки и стать причиной выхода из строя системы рулевого управления. Это может привести к потере контроля и возможному столкновению с людьми, неподвижными объектами или другими транспортными средствами, что несет потенциальную возможность причинения серьезных травм или смерть.

Действия:

1. Просим Вас, как можно скорее прекратить эксплуатацию своей техники, подпадающей под действие гарантийной кампании по отзыву.
2. Просим Вас связаться с ближайшим официальным дилером и согласовать сроки проведения работ по данному гарантийному бюллетеню.

Подпись владельца техники _____

Дата: __/__/____ г.

Контактная информация дилера:

(Организация)

(Контактное лицо)

(Адрес, телефон/факс)
