



Примечание: ремонт выполняется только при обнаружении описанных в бюллетене неисправностей

Кампании по.: 2005-1015  
2006-1008  
2007-1003  
2008-1001

Дата: 25 июля 2007

Предмет: Yeti 600 SDI HO

№. 2008-1001

ГОД	МОДЕЛЬ	ИСПОЛНЕНИЕ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2005	Yeti 600 SDI HO	TUV	LU5C	Все
2006	Yeti 600 SDI HO	TUV	LU6C	Все
2007	Yeti 600 SDI HO	TUV	LU7C	Все
2008	Yeti 600 SDI HO	TUV	LU8C	Все

Наименование	Артикул	Кол-во
Capacitor	605 355 837	1


## Неисправность

При эксплуатации снегохода на высоте свыше 1000 м над уровнем моря, возможна внезапная остановка двигателя. Эта остановка двигателя объясняется повышением напряжения на датчике давления воздуха.


## Способ устранения

Установка заглушки со встроенным конденсатором на диагностический коннектор.

## Действия

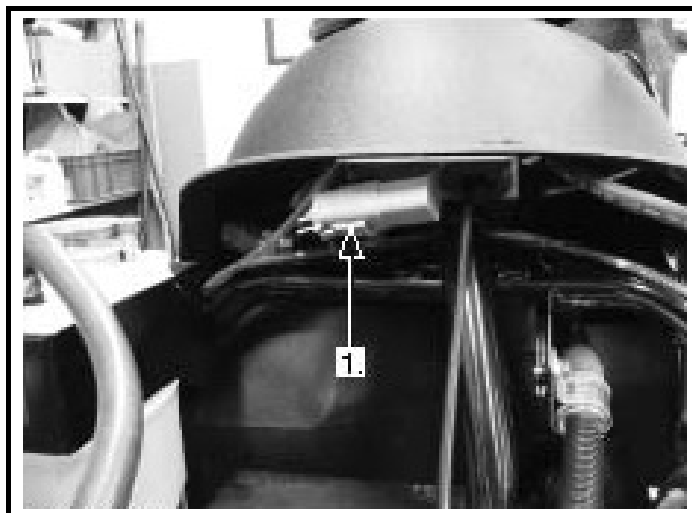

- Удалите стандартную заглушку [1] диагностического коннектора.

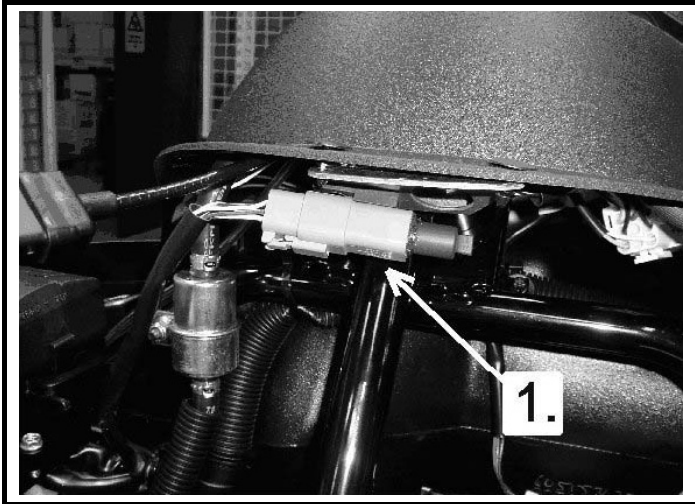

- Замените стандартную заглушку диагностического коннектора заглушкой со встроенным конденсатором [1].

## Гарантийное обеспечение

После выполнения гарантийной кампании заполните бланк гарантийного требования согласно приведенным ниже данным.

Модельный год	Кампания номер
2005	2005-1015
2006	2006-1008
2007	2007-1003
2008	2008-1001

Тип гарантии	07
Flat Rate Time	0,1 ч
Компенсации до	01.01.2009