# Отзыв по гарантийной кампании

### Проблема:

BRP стало известно о нескольких случаях перетирания и течи топливного шланга. После проведения расследования стало известно, что при некоторых обстоятельствах, на указанных снегоходах, топливный шланг может внезапно перетереться из-за возможного трения о крышку головки цилиндра. Если шланг перетрется, топливо может вытечь, и в некоторых обстоятельствах создать угрозу пожара и привести к травмам или гибели.

### Действия:

- 1. Дилеру необходимо связаться с владельцами указанных в бюллетене единиц техники и уведомить о проведении отзыва по гарантийной кампании.
- 2. Порекомендуйте владельцам немедленно прекратить эксплуатацию своих снегоходов.
- 3. Согласуйте с владельцами единиц техники сроки проведения работ по данному гарантийному бюллетеню.

При выполнении работ строго следуйте указаниям приложенного бюллетеня.



ВНИМАНИЕ: Уведомить всех владельцев, произвести ремонт всей указанной техники

Кампания по.: 2009-1002

2008-1009 2007-1008 2006-1011

Дата: 13 мая 2008 Предмет: Перетирание топливного шланга No. 2008-1009

РЕВИЗИЯ 1 от 24 июля 2008

| год  | модель                     | НОМЕР МОДЕЛИ | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  |
|------|----------------------------|--------------|-----------------|
| 2006 | Lynx YETI SUV V-800        | LT6F         |                 |
|      | Lynx YETI SUV V-800        | LT7F         |                 |
| 2007 | Lynx YETI PRO V-800        | LS7F         |                 |
| 2007 | Lynx YETI PRO V-800 RUS    | LS7G         |                 |
|      | Lynx Yeti PRO V-800 Army   | LS7H         | Bce             |
|      | Lynx YETI SUV V-800        | LT8F         | DC <del>C</del> |
|      | Lynx YETI PRO V-800        | LS8F         |                 |
| 2008 | Lynx YETI PRO V-800 RUS    | LS8G         |                 |
|      | Lynx Yeti PRO V-800 Army   | LS8H         |                 |
|      | Lynx Yeti PRO V-800 R-Army | LS8D         |                 |
| 2009 | Lynx Yeti PRO V-800 Army   | LS9H         | 101-300         |

ПРИМЕЧАНИЕ: Если кампании 2009-1001 или 2008-1008 или 2007-1007 или 2006-1010 (Бюллетень 2008-1008) еще не выполнены на вышеуказанных моделях, дилер обязан их выполнить.

# Неисправность

ВRР стало известно о нескольких случаях перетирания и течи топливного шланга. После проведения расследования стало известно, что при некоторых обстоятельствах, на вышеуказанных снегоходах, топливный шланг может внезапно перетереться из-за возможного трения о крышку головки цилиндра или прилив на впускном коллекторе. Если шланг перетрется, топливо может вытечь, и в некоторых обстоятельствах создать угрозу пожара и привести к травмам или гибели.

# Способ устранения

# Новые не эксплуатировавшиеся снего-ходы

Установить защитные трубки и изменить расположение топливных шлангов.

#### Снегоходы бывшие в эксплуатации

Осмотреть топливные шланги, на наличие износа:

- Если следов износа не обнаружено, установить защитные трубки и изменить расположение топливных шлангов.
- Если обнаружены следы износа, заменить шланги, установить на новые топливные шланги защитные трубки и изменить их расположение.

### Позиции для ремонта

# Осмотр

| Поз. | P/N    | Наименование  | Кол-во        |
|------|--------|---------------|---------------|
| 1    | 27 127 | Гофрированная | 1 х<br>320 мм |
| 2    | 21 121 | оболочка*     | 2 х<br>75 мм  |

\*0,1 часа было добавлено к нормативу времени осмотра для компенсации стоимости гофрированной оболочки.


#### Ремонт

| Поз. | P/N         | Наименование       | Кол-<br>во |
|------|-------------|--------------------|------------|
| 3    | 513 033 552 | Топливный<br>шланг | 1          |
| 4    | 293 650 201 | Хомуты             | 2          |


ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо осмотреть все снегоходы. Проведите осмотр/ремонт всех имеющихся у Вас в наличии снегоходов, перед продажей или использованием в качестве выставочного образца.

# А) Осмотр

- 1. Откройте капот.
- 2. Проверьте, есть ли зазор между крышкой головки заднего цилиндра и топливным шлангом.

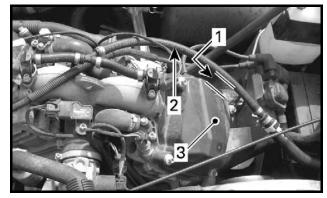


- 1. Зазор
- 2. Топливный шланг
- 3. Крышка головки заднего цилиндра
- 3. Проверьте, есть ли зазор между приливом на впускном коллекторе и топливным шлангом.

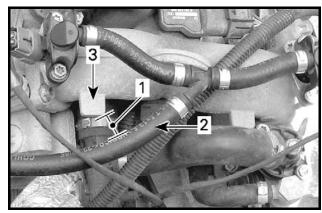


- 1. Зазор
- 2. Топливный шланг
- 3. Прилив на впускном коллекторе
- 4. Убедитесь, что на топливных шлангах нет износа:
- В месте пересечения топливного шланга с крышкой головки заднего цилиндра.
- В месте пересечения топливного шланга с приливом на впускном коллекторе.

Если на топливных шлангах есть следы износа, переходите к разделу *B) РЕМОНТ* далее в этом бюллетене.

5. Установите гофрированные оболочки на топливные шланги, в соответствии с иллюстрацией ниже:

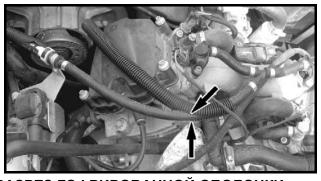


РАЗРЕЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОБОЛОЧКИ

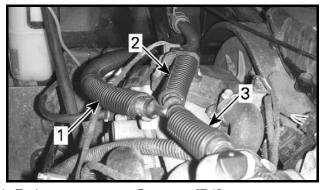


- 1. Гофрированная оболочка [Р1]
- 2. Гофрированная оболочка [Р2]
- 3. Гофрированная оболочка [Р2]
- 6. Ослабьте болт крепления кронштейна топливной магистрали.

7. Отцентруйте скобу крепления отводящей топливной магистрали и кронштейн, в соответствии с иллюстрацией:

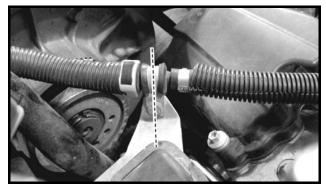


#### ЦЕНТРОВКА СКОБЫ

- 8. Затяните болт крепления топливной магистрали моментом 7,5 Н•м.
- 9. Расположите выше впускной конец У-образного фитинга, вращая короткие шланги на фитингах инжекторов, как показано ниже. Таким образом, будет исключен контакт топливных шлангов и деталей двигателя.

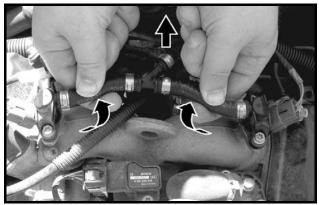


ВРАЩЕНИЕ КОРОТКИХ ШЛАНГОВ НА ФИТИНГАХ ИНЖЕКТОРОВ

Для того, чтобы убедиться в правильности расположения шлангов, между топливным шлангом и приливом на впускном коллекторе должно быть расстояние 30 мм...

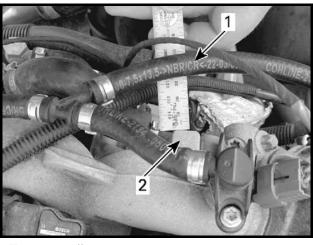

- 1. Топливный шланг
- 2. Прилив на впускном коллекторе
- ...и между топливным шлангом и крышкой головки заднего цилиндра, должно быть расстояние 20 мм.

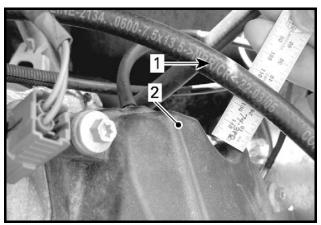

- 1. Топливный шланг
- 2. Крышка головки заднего цилиндра

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не поднимайте топливные шланги слишком высоко, так как они могут касаться капота.

#### ВНИМАНИЕ

Изменение расположения топливных шлангов обязательно для того, чтобы исключить возможность их контакта с деталями двигателя.

10. Закройте капот.

# В) Ремонт

Выполните нижеуказанные действия по ремонту, если топливный шланг изношен.

- 1. Отключите топливный насос, с помощью вкладки **Activation** в программе B.U.D.S.
  - Нажмите FUEL PRESS RELIEF
  - Нажмите DISABLED

**ПРИМЕЧАНИЕ**: Перед тем как начинать процедуру сброса давления, убедитесь, что аккумуляторная батарея (АКБ) полностью заряжена. Напряжение АКБ должно быть около 12 В.



2. Сбросьте давление топлива, запустив двигатель и дав ему заглохнуть.

#### ВНИМАНИЕ

Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ, который может быстро накопиться в закрытом или плохо проветриваемом помещении. При вдыхании, он может привести к тяжелым травмам или к смерти. Запускайте двигатель только в открытом, хорошо проветриваемом помещении.


#### ВНИМАНИЕ

**Некоторые детали двигателя могут сильно нагреться.** 


#### ВНИМАНИЕ

Топливный шланг может находиться под давлением. Накройте соединение впитывающей ветошью. Медленно разъедините топливные шланги, чтобы сбросить давление. Вытрите любые подтеки топлива в моторном отсеке.

- 3. С помощью отвертки или щипцов, снимите хомуты типа Oetiker с каждого конца, от топливного фильтра и от топливной магистрали двигателя:
- После скобы топливной магистрали
- Перед Ү-образным фитингом

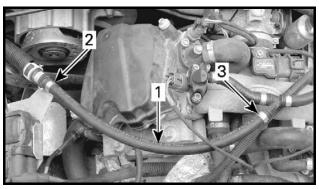

- 1. Заменяемый топливный шланг
- 2. Хомут после скобы топливной магистрали
- 3. Хомут перед Ү-образным фитингом
- 4. Снимите старый топливный шланг. Установка производится в порядке обратном разборке.
- 5. Наденьте новые хомуты типа Oetiker [P4] на новый топливный шланг [P3].
- 6. Наденьте новый топливный шланг на Yобразный фитинг и фитинг топливного фильтра, закрепите хомуты типа Oetiker с помощью щипцов для хомутов (P/N 295 000 070).
- 7. Активируйте топливный насос с помощью программы B.U.D.S.

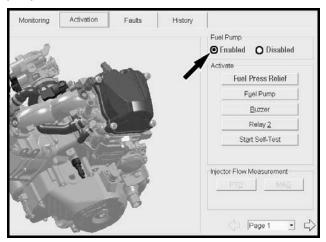

- 8. Проверьте соединения нового топливного шланга на утечки.
- 9. Переходите обратно к разделу *A) ОСМОТР* шаг 5 для завершения ремонта.

# Гарантийное обеспечение

Заполните гарантийное требование, используя следующие данные:

# А) Осмотр

1. Если выполнялся только осмотр, заполните гарантийное требование, используя следующие данные:

| Campaign Number | 2009-1002 |
|-----------------|-----------|
| Claim Type      | 07        |
| Действие        | Осмотр*   |
| Flat Rate Time  | 0,4 ч     |

| Campaign Number | 2008-1009 |
|-----------------|-----------|
| Claim Type      | 07        |
| Действие        | Осмотр*   |
| Flat Rate Time  | 0,4 ч     |

| Campaign Number | 2007-1008 |
|-----------------|-----------|
| Claim Type      | 07        |
| Действие        | Осмотр*   |
| Flat Rate Time  | 0,4 ч     |

| Campaign Number | 2006-1011 |
|-----------------|-----------|
| Claim Type      | 07        |
| Действие        | Осмотр*   |
| Flat Rate Time  | 0,4 ч     |

- \*0,1 часа было добавлено к нормативу времени осмотра для компенсации стоимости гофрированной оболочки.
- 2. В бланке гарантийного требования отметьте поле:

| INCOECTION |     |
|------------|-----|
| INSPECTION | · · |

ПРИМЕЧАНИЕ: Возмещению подлежит только время, потраченное на осмотр.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо провести ос-

мотр всех снегоходов.

# В) Осмотр и ремонт

1. Если выполнялся осмотр и ремонт, заполните гарантийное требование, используя следующие данные:

| Campaign Number | 2009-1002     |
|-----------------|---------------|
| Claim Type      | 07            |
| Действие        | Осмотр/ремонт |
| Flat Rate Time  | 0,5 ч         |

| Campaign Number | 2008-1009     |
|-----------------|---------------|
| Claim Type      | 07            |
| Действие        | Осмотр/ремонт |
| Flat Rate Time  | 0,5 ч         |

| Campaign Number | 2007-1008     |
|-----------------|---------------|
| Claim Type      | 07            |
| Действие        | Осмотр/ремонт |
| Flat Rate Time  | 0,5 ч         |

| Campaign Number | 2006-1011     |
|-----------------|---------------|
| Claim Type      | 07            |
| Действие        | Осмотр/ремонт |
| Flat Rate Time  | 0,5 ч         |

2. В бланке гарантийного требования отметьте поле:

| INSPECTION | ✓ |
|------------|---|
|            |   |
| REPAIR     | ✓ |

ПРИМЕЧАНИЕ: Возмещению подлежит время, потраченное на осмотр и ремонт.

Для более подробной информации о заполнении гарантийных требований СМ. РУКОВОДСТВО ПО ГАРАНТИИ.

ВНИМАНИЕ: Дефектные топливные шланги должны быть отправлены в Технический отдел РОСАН совместно с оригиналом бланка гарантийного требования по выполненному ремонту.

# Адрес доставки

Россия. Санкт-Петербург, 192289 Софийская 79 Технический отдел РОСАН